LAMPIRAN

Lampiran Pembobotan Blackspot

SEGMEN	MD	LB	LR	12MD	6LB	3LR	EAN	UCL	KETERANGAN EAN DAN UCL
STA 0+000-0+300	0	0	31	0	0	93	93	75.29655398	BLACKSPOT
STA 0+300-0+600	3	0	39	36	0	117	153	74.78803706	BLACKSPOT
STA 0+600-0+900	0	0	3	0	0	9	9	80.48411788	BUKAN BLACKSPOT
STA 0+900-1+200	3	0	27	36	0	81	117	75.04612444	BLACKSPOT
STA 1+200-1+500	2	0	11	24	0	33	57	75.9385259	BUKAN BLACKSPOT
STA 1+500-1+800	2	0	28	24	0	84	108	75.1301566	BLACKSPOT
STA 1+800-2+100	3	0	23	36	0	69	105	75.16055013	BLACKSPOT
STA 2+100-2+400	2	0	14	24	0	42	66	75.72930052	BUKAN BLACKSPOT
STA 2+400-2+700	0	0	8	0	0	24	24	77.5480155	BUKAN BLACKSPOT
STA 2+700-3+000	3	0	13	36	0	39	75	75.55914125	BUKAN BLACKSPOT
STA 3+000-3+300	0	0	2	0	0	6	6	82.206781	BUKAN BLACKSPOT
STA 3+300-3+600	1	0	17	12	0	51	63	75.79401316	BUKAN BLACKSPOT

Lampiran Data Kecelakaan

NO	WHEN		WHAT	WHY	WHERE	HOW	WHO
1	2021-03-19 22:30:00	malam	Tabrakan depan - belakang	Kecepatan tinggi	Jl. Diponegoro No.45, RW.02, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Bermula Kbm Toyota Kijang No. Pol. AD-8438-DG berjalan dari arah barat ketimur setelah sampai di Tkp pada jalan lurus datar kbm Toyota kijang kehabisan bensin, kemudian penumpang kbm Toyota Kijang tersebut turun dan mendorong kbm tersebut selanjutnya dari arah belakang / barat ketimur melaju dengan kecepatan tinggi Kbm Daihatsu Granmax No. pol. AD-8060-RM, kemudian karena jarak yang dekat pengemudi kbm Daihatsu Granmax tidak dapat menghindar akhirnya menabrak penumpang kbm Toyota kijang yang pada saat itu mendorong kbm Toyota kijang, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.	Mobil (2)
2	2021-10-18 02:00:00	pagi	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.51, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Kbm Hino Mikrobus No.Pol. DK-7977-OH berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju kearah Timur/Timur, sesampai di TKP pada jalan Lurus, datar, dan Malam hari, Kbm Hino Mikrobus No.Pol. DK-7977-OH tersebut bermaksud belok kekanan jalan (Masuk SPBU POKOH), kemudian dari arah Timur melaju Spm Yamaha Jupiter Z No.pol. AD-3649-SS, karena jarak yang dekat, kedua pengendara tidak bisa menghindar, kemudian terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas	Bus Motor
3	2021-04-16 18:30:00	malam	Di ruas jalan, pejalan kaki menyeberang dari kiri ke kanan	Kecepatan tinggi	Jl. Diponegoro No.77, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Bermula Kbm Tak dikenal berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju kearah Timur/Timur, setelah sampai di Tkp pada jalan lurus, Datar dan malah hari, dari arah Selatan berjalan Pejalan Kaki yang bermaskud menyebrang kearah Utara, karena jarak terlalu dekat, Kbm Tak dikenal tidak bisa menghindar kemudian terjadi benturan, Setelah terjadi benturan, Kbm Tidak Dikenal tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan dan melanjutkan perjalanan kearah Timur/Timur, maka terjadilah laka lantas tabrak lari	Mobil
4	2021-04-23 06:30:00	siang	Di ruas jalan, pejalan kaki menyeberang dari kanan ke kiri	Kecepatan tinggi	Jl. Diponegoro No.77, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Bermula Spm Yamaha Mio No.Pol. AD-2956-CK berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju kearah Timur/Timur, setelah sampai di tkp pada jalan lurus, datar dan simpang empat, dari arah Selatan/kanan jalan datang Pejalan Kaki yang menyeberang jalan kearah Utara, karena jarak yang sudah dekat, Pengendara Spm Yamaha Mio No.Pol. AD-2956-CK tidak bisa menghindar, sehingga terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas	Motor
5	2021-03-01 16:30:00	sore	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	Unnamed Road, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Bermula Spm Yamaha Vega No. Pol. AD-5829-CI berjalan dari arah Selatan/Pokoh Kidul menuju ke arah Timur/Timur, setelah sampai di TKP pada jalan simpang empat, tikungan, cuaca cerah, dan sore hari, Spm Yamaha Vega No. Pol. AD-5829-CI berjalan terlalu ke kanan. Pada saat yang bersamaan melaju Spm Honda Beat No. Pol. AD-5482-AGG yang berjalan dari arah Barat/Pokoh. Karena jarak yang sudah dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas	Motor Motor
6	2022-05-21 14:00:00	sore	Kendaraan Out of Control keluar ke kiri jalan	Kehilangan kendali	5WPP+XG8, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Yamaha Vega ZR No. Pol. AD-4085-RR berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju Timur/timur sesampai diTkp pada jalan lurus pengendara Spm Yamaha Vega ZR No. Pol. AD-4085-RR tersebut hilang kendali sehingga berjalan oling dan akhirnya terjatuh, maka terjadilah laka lantas tunggal.	Motor
7	2022-06-28 14:30:00	sore	Di simpang, tabrakan dengan Kendaraan B yang datang dari arah kiri	Kurang antisipasi	5WQQ+428, Jatirejo, Jl. Diponegoro, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Verza No. Pol. AD-4083-JI berjalan dari arah Selatan/Lingk. Pokoh menuju ke arah Utara/Lingk. Jatirejo, setelah sampai di TKP pada jalan simpang empat, datar, dan siang hari, dari arah kiri jalan/barat berjalan Kbm Daihatsu Xenia No. Pol. AE-1424-TI yang menyebrang kearah timur, karena jarak yang terlalu dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar, sehingga terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas	Mobil Motor
8	2022-12-23 19:00:00	malam	Tabrakan saat menyalip dari kanan	Tidak memberi tanda pada pengendara lain	5WPP+WHF, Jl. Diponegoro, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Jatirejo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda scopy No.Pol. AD-5837-KI dengan Kbm Toyota avanza No.Pol. AD-1683-GG sama – sama berjalan dari arah timur kebarat dengan posisi spm Honda scopy didepan setelah itu Toyota avanza bermaksud berjalan dengan mendahului spm Honda scoopy, karena berjalan terlalu dekat akhirnya kbm Toyota avanza membentur spm Honda scoopy, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil Motor
9	2022-09-01 13:00:00	sore	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	5WRP+355, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Vario No.Pol. AD-2449-HI berjalan dari arah Utara/Kel. Wonoboyo menuju ke arah Selatan/Wonogiri, setelah sampai di Tkp pada jalan lurus, datar, dan simpang empet, saat bersamaan dari arah timur datang Spm Yamaha Jupiter No.Pol. AD-2974-HI, karena jarak yang dekat, kedua pengendara tidak bisa menghindar, sehingga terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas	Motor Motor

10	2022-03-29 20:00:00	malam	Tabrakan dengan kendaraan parkir di kiri	Kurang konsentrasi	Jl. Diponegoro No.29, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Vario No. Pol. AD-3808-EI dengan Kbm Toyota Rush No. Pol. B-2610-UKA sama-sama berjalan dari arah Timur/Timur menuju ke arah Barat/Wonogiri dengan posisi Kbm Toyota Rush No. Pol. B-2610-UKA berada di depan, setelah sampai di TKP pada jalan lurus, datar, dan malam hari pengemudi Kbm Toyota Rush No. Pol. B-2610-UKA membuka pintu kanan dan pada saat yang bersamaan dari belakang melaju Spm Honda Vario No. Pol. AD-3808-EI. Karena jarak yang sudah dekat pengendara Spm Honda Vario No. Pol. AD-3808-EI tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan. Maka terjadilah laka lantas	Mobil Motor
11	2022-07-16 11:45:00	siang	Di simpang, tabrakan dengan Kendaraan B yang datang dari arah kanan	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.45, RW.02, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm tidak dikenal berjalan dari arah barat /Wonogiri menuju Timur/Timur setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar simpang empat saat bersamaan dari utara datang Spm Yamaha Alfa No.Pol. AD-5581-LG yang bermaksud menyebrang ke selatan karena jarak yang sudah dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan, kemudian Spm tidak dikenal melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Tkp maka terjadulah kecelakaan lalu lintas tabrak lari	Motor Motor
12	2022-05-05 22:55:00	malam	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.45-50, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Kbm Peugeot No. Pol. AD-8643-HR berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju Timur/Timur sesampai diTkp pada jalan lurus datar Kbm tersebut bermaksud belok kekanan/Selatan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan/timur melaju Spm Honda Beat No. Pol. H-3915-BC, karena jarak yang dekat kedua pengendara spm tidak dapat menghindar akhirnya terjadi benturan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil Motor
13	2022-12-18 14:30:00	sore	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.50, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Beat No. Pol. AD-2603-BG dengan Spm Honda Beat No. Pol. AD-2043-SB secara bersama-sama berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju ke arah Timur/Timur dengan posisi Spm Honda Beat No. Pol. AD-2043-SB berjalan di depan. Setelah sampai di TKP pada jalan lurus, datar, dan siang hari Spm Honda Beat No. Pol. AD-2043-SB berjalan ke kanan bermaksud masuk ke SPBU Pokoh, kemudian dari arah belakang melaju Spm Honda Beat No. Pol. AD-2603-BG. Karena jarak yang sudah dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan. Maka terjadilah laka lantas	Motor Motor
14	2022-01-19 07:00:00	siang	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan dari arah kiri	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.51, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Beat No. Pol. AD-6816-CI berjalan dari arah selatan kearah timur (keluar dari SPBU pokoh) kemduian setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar dari arah barat ketimur melaju spm tak dikenal dengan kecepatan tinggi, karena jarak yang dekat kedua pengendara spm tidak dapat menghindar akhirnya terjadi benturan, dan setelah terjadi benturan spm tak dikenal melanjutkan perjalanannya kearah timur dan untuk spm honda beat terjatuh, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tabrak lari	Motor Motor
15	2022-12-22 04:30:00	pagi	Kendaraan Out of Control keluar ke kiri jalan	Kehilangan kendali	Jl. Diponegoro No.71, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Yamaha Lexi No. Pol. AD-6694-OI berjalan dari arah Barat kearah Timur sesampai di Tkp pada jalan simpang empat datar pengendara Spm Yamaha Lexi No. Pol. AD-6694-OI berjalan tidak terkendali setelah melewati jalan bergelombang sehingga pembonceng Spm Yamaha Lexi No. Pol. AD-6694-OI terjatuh sendiri. Maka terjadilah laka lantas tunggal	Motor
16	2022-04-02 16:00:00	sore	Kendaraan Out of Control keluar ke kiri jalan	Kehilangan kendali	Jl. Diponegoro No.77, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Vario No.Pol. AD-2895-DI berjalan dari arah Selatan/Wonogiri menuju kearah Utara/Ds. Manjung, setelah sampai di Tkp pada jalan lurus, turunan dan bergelombang pengendara Spm tersebut hilang kendali sehingga berjalan oling dan akhirnya terjatuh, maka terjadilah laka lantas tunggal	Motor
17	2022-04-17 16:00:00	sore	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.77, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Kbm Daihatsu zebra Pick up No. Pol. AD-8578-NF berjalan dari arah utara/ Ds. Manjung menuju keselatan/Wonogiri setelah sampai di tkp pada jalan tanjakan dan tikungan dari arah berlawanan melaju spm Yamaha Byson No. Pol. AD-4973-HI, karena jarak yang dekat kedua kendaraan tidak dapat menghindar akhirnya terjadi benturan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil Motor
18	2022-05-21 03:50:00	pagi	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.45, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda astrea No.Pol. AD-5106-VG dengan Kbm Kia Picanto No.Pol. AD-1136-LH sama – sama berjalan dari arah barat ketimur kemudian setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar spm Honda astrea yang berjalan didepan bermaksuid belok kekanan pom bensin kemudian saat bersamaan dari arah belakang melaju kbm Kia Picanto, kemudian pengemudi pivanto untuk menghindari benturan menghindar kekanan kemudian spm Honda astrea membentur pada bagian belakang kbm picante, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil Motor
19	2022-10-19 09:00:00	siang	Tabrakan dengan kendaraan parkir di kiri	Kurang konsentrasi	Jl. Diponegoro No.77, Jatirejo, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Beat No. Pol. AD-5503-IS dengan Kbm Daihatsu Terios No. Pol. BK-1672-VX bersama-sama berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju ke arah Timur/Timur dengan posisi Kbm Daihatsu Terios No. Pol. BK-1672-VX berjalan di depan. Setelah sampai di TKP pada jalan lurus, datar, dan pagi hari, Kbm Daihatsu Terios No. Pol. BK-1672-VX berhenti di sisi kiri jalan. Pada saat yang bersamaan dari belakang melaju Spm Honda Beat No. Pol. AD-5503-IS. Karena jarak yang sudah dekat pengendara Spm tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan. Maka terjadilah laka lantas	Mobil Motor
20	2022-02-27 14:15:00	sore	Tabrak belakang kendaraan depan yang belok kanan	Kurang antisipasi	5WPP+R8G, Jl. Diponegoro, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615	Semula Kbm isuzu truck No. Pol. B-9398-FQC dengan Spm Honda Vario No. Pol. AD-6133-FG bersama berjalan dari arah timur kebarat setelah sampai di tkp pada jalan lurus, datar Kbm isuzu truck No. Pol. B-9398-FQC diduga mengurangi kecepatan, karena jarak yang sudah dekat pengendara Spm Honda	Truk Motor

						Vario No. Pol. AD-6133-FG yang berada di belakang tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan dan terjatuh, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.	
21	2022-03-21 06:30:00	siang	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	Jl. Diponegoro No.50, Pokoh, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Yamaha Mio Soul No. Pol. AD-6259-ZT keluar dari pom bensin ke arah ke arah Timur/Timur, setelah sampai di TKP pada jalan lurus, situasi cerah dan pagi hari Spm Honda Beat No. Pol. AD-3157-RA melaju dari arah kanan. Spm Honda Beat No. Pol. AD-3157-RA tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.	Motor Motor
22	2022-05-26 18:15:00	malam	Tabrakan saat menyalip dari kanan	Tidak memberi tanda pada pengendara lain	Jl. Diponegoro No.42, Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57615, Indonesia	Semula Spm Honda Supra No. Pol. AD-6083-OL dan Spm tak dikenal berjalan bersama dari arah barat/Wonogiri menuju ke arah Timur/Timur dengan posisi Spm Honda Supra No. Pol. AD-6083-OL berjalan didepan, Setelah sampai di TKP pada jalan simpang empat, datar, dan malam hari karena jarak yang terlalu dekat kedua kendaraan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan, setelah terjadi benturan Spm tak dikenal tidak berhenti dan melanjutkan perjalananya. Maka terjadilah laka lantas tabrak lari.	Motor Motor
23	2023-01-26 04:30:00	pagi	Tabrak kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang jalan lurus	Kurang antisipasi	Di Jalan Wonogiri-Timur tepatnya di Depan SPBU Pokoh, Lingk. Pokoh, Kel. Wonoboyo, kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri prov. jateng	Semula Spm Honda Beat No. Pol. AD-3210-AEG dengan Spm Honda Vario No. Pol. AD-5405-BG sama-sama berjalan dari Barat/Wonogiri menuju ke Timur/Timur, dengan posisi Spm Honda Beat No. Pol. AD-3210-AEG berjalan didepan sesampai di Tkp pada jalan lurus datar Spm Honda Beat No. Pol. AD-3210-AEG bermaksud belok kekanan, pada saat bersamaan dari belakang melaju Spm Honda Vario No. Pol. AD-5405-BG, karena jarak yang dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan,maka terjadilah kecelakaan lalulintas	Motor Motor
24	2023-03-09 06:30:00	siang	Tabrakan depan - belakang	Kecepatan tinggi	Jalan Raya Diponegoro tepatnya di -7.812492112241512, 110.93681627975911	Semula Kbm Toyota Kijang Innova No. Pol. AD-1649-PR dengan Spm Yamaha Mio No. Pol. AD-3251-MR berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju ke arah Timur/Timur. Setelah sampai di TKP pada jalan simpang empat, datar, cuaca cerah, dan pagi hari lampu lalu lintas menyala merah kemudian Kbm Toyota Kijang Innova No. Pol. AD-1649-PR mengurangi kecepatan secara mendadak hingga berhenti. Pada saat yang bersamaan dari belakang melaju Spm Yamaha Mio No. Pol. AD-3251-MR. Karena jarak yang sudah dekat Spm Yamaha Mio No. Pol. AD-3251-MR tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan.. Maka terjadilah laka lantas	Mobil Motor
27	2023-04-02 18:00:00	malam	Di ruas jalan, pejalan kaki menyeberang dari kanan ke kiri	Kecepatan tinggi	JL DIPONEGORO TEPATNYA DEPAN MASJID AL-FAQIH WONOGIRI LINGK. POKOH, RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -	Semula Kbm Daihatsu Terios No. pol. AE-1825-X berjalan dari arah barat ketimur setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar dan malam hari dari kanan jalan berjalan pejalan kaki untuk menyebrang jalan kearah utara karena jarak yang dekat pengemudi kbm tidak dapat menghindar akhirnya menyerempet pejalan kaki, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil
28	2023-07-01 14:00:00	sore	Tabrak belakang kendaraan depan yang belok kanan	Kurang antisipasi	JL DIPONEGORO TEPATNYA DI DEPAN TOKO ROTI DIANA KEL. WONOBOYO., RT 1, RW 1, TITIK KOORDINAT -7.813007926104591, 110.93482483834157	Semula Spm Honda Vario No. Pol. AD-5790-I dengan Kbm tak dikenal sama sama berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju kearah Timur/Kel. Wonoboyo dengan posisi Spm Honda Vario No. Pol. AD-5790-I berjalan didepan, setelah sampai di tkp pada jalan lurus, datar dan siang hari Spm Honda Vario No. Pol. AD-5790-I mengurangi kecepatan bermaksud berbelok kearah kanan jalan/selatan, pada saat yang bersamaan dari arah belakang berjalan kbm tak dikenal, dikarenakan jarak yang terlalu dekat, kbm tak dikenal tidak dapat menghindar, sehingga terjadi benturan, setelah terjadi benturan kbm tak dikenal tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tabrak lari.	Mobil Motor
29	2023-08-16 18:10:00	malam	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	JL RAYA ANTARA WONOGIRI - TIMUR TEPATNYA DI DEPAN SPBU POKOH WONOGIRI, RT 1, RW 1, TITIK KOORDINAT -7.812910002998373, 110.93539643707263	Semula Spm Honda Beat No. Pol. AD-4978-I berjalan dari arah Timur/Timur menuju ke arah Barat/Wonogiri. Setelah sampai di TKP pada jalan lurus, situasi gelap dan malam hari, dari arah berlawanan terdapat Kbm Toyota Hardtop No. Pol. AD-7923-DA yang berbelok kearah Selatan/Kanan jalan, dikarenakan jarak yang sudah dekat, Pengendara Spm Honda Beat No. Pol. AD-4978-I tidak dapat menghindar, sehingga terjadi benturan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas	Mobil Motor
30	2023-09-15 12:00:00	siang	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	JL RAYA TIMUR-WONOGIRI. TEPATNYA DEPAN SPBU POKOH. LINGK. POKOH, RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -7.812931981967068, 110.93528274664655	Semula Spm Honda Supra No. Pol. AD-6743-GH berjalan dari arah Timur/Timur kearah Barat/Wonogiri setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar saat bersamaan dari barat datang Spm Honda Vario No. pol. AD-6160-AG, yang bermaksud belok kekanan/selatan, karena jarak yang dekat kedua pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan, maka terjadilah kecelakaan lalulintas.	Motor Motor
31	2023-08-11 07:30:00	siang	Tabrak belakang kendaraan depan yang belok kanan	Kurang antisipasi	JL DI DIPONEGORO WONOGIRI TEPATNYA DEPAN PRAKTEK DR MORSID LINGK. POKOH , RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -7.813965717335224, 110.93686879025542	Semula Spm Yamaha Vixion No. Pol. AD-3748-YI dengan Spm Yamaha Fino No. pol. AD-2897-XG sama – sama berjalan dari arah selatan kearah utara setelah sampai di tkp pada jalan lurus datar Spm Yamaha Fino No. pol. AD-2897-XG yang berjalan didepan berjalan kekanan kemduian dri arah belakang melaju Spm Yamaha Vixion No. Pol. AD-3748-YI, karena jarak yangd ekat kedua pengendara spm tidak dapat menghindar akhirnya terjadi benturan/kecelakaan lalu lintas.	Motor Motor
32	2023-12-20 09:00:00	siang	Di ruas jalan, pejalan kaki menyeberang dari kiri ke kanan	Kecepatan tinggi	JL ANTARA POKOH – BULUSARI TEPATNYA BARAT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN , RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -7.815901390777533, 110.93649195683551	Kecelakaan lalu lintas antara Spm Honda Astrea No. Pol. AD-3475-MG dengan Pejalan Kaki;	Motor

33	2023-12-22 05:00:00	pagi	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan dari arah kanan	Kurang antisipasi	JL DI RAYA ANTARA TIMUR – WONOGIRI TEPATNYA DI SIMPANG SPBU POKOH. DIPONEGORO, RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -7.812578008423331, 110.93704723386998	Kecelakaan lalu lintas antara Spm Honda Vario No. Pol. AD-3740-OI dengan Spm Honda Beat No. Pol. AD-3403-LI;	Motor Motor
34	2023-11-07 14:00:00	sore	Tabrakan dengan kendaraan parkir di kiri	Kurang konsentrasi	JL DI RAYA TIMUR-WONOGIRI TEPATNYA DI LINGK. POKOH, RT 1, RW 2, TITIK KOORDINAT -7.81179330388349, 110.93596865402208	Karena kurang hati – hatinya Pengendara Spm Honda CB 150 No. Pol. 2338-AAG sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas	Motor Motor
35	2023-04-12 00:30:00	pagi	Tabrakan kendaraan belok kanan dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan	Kurang antisipasi	JL DIPONEGORO TEPATNYA DI JATIREJO, RT 2, RW 9, TITIK KOORDINAT -	Semula Kbm Toyota Kijang Super No. Pol. AD-1349-JK berjalan dari arah Timur/Timur menuju ke arah Barat/Wonogiri. Setelah sampai di TKP pada jalan simpang empat, datar, dan malam hari Kbm Toyota Kijang Super No. Pol. AD-1349-JK berjalan ke kanan bermaksut menyeberang ke arah Utara/Jatirejo. Pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan melaju Spm Honda Vario No. Pol. AD-4235-SI. Karena jarak yang sudah dekat kedua pengemudi tidak dapat menghindar sehingga terjadi benturan. Maka terjadilah laka lantas	Mobil Motor
36	2023-04-08 05:55:00	pagi	Tabrakan depan - depan	Kecepatan tinggi	JL RAYA WONOGIRI – TIMUR TEPATNYA DI JATIREJO , RT 3, RW 6, TITIK KOORDINAT -	Semula Kbm Hino Tractor Head No.Pol. G-8192-OD dan Kbm Suzuki ST150 Angkuta No.Pol. AD-1037-OG sama – sama berjalan dari arah Barat/Wonogiri menuju kearah Timur/Timur, dengan posisi Kbm Hino Tractor Head No.Pol. G-8192-OD berjalan didepan, setelah sampai di Tkp pada jalan lurus, tanjakan – turunan, dari arah berlawanan/Timur/Timur melaju Kbm Mitsubishi Truck No.Pol. G-1986-CD yang diduga Pengemudi mengalami mengantuk yang mengakibatkan Kbm berjalan terlalu kekanan melebihi garis marka jalan, dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga terjadi benturan dengan Kbm Hino Tractor Head No.Pol. G-8192-OD, kemudian masih melaju dan memberntur Kbm Suzuki ST150 Angkuta No.Pol. AD-1037-OG, kemudian masih melaju kekanan dan membentur pohon taman jalan, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas beruntun	Truk (2) mobil

Lampiran Data Spot Speed

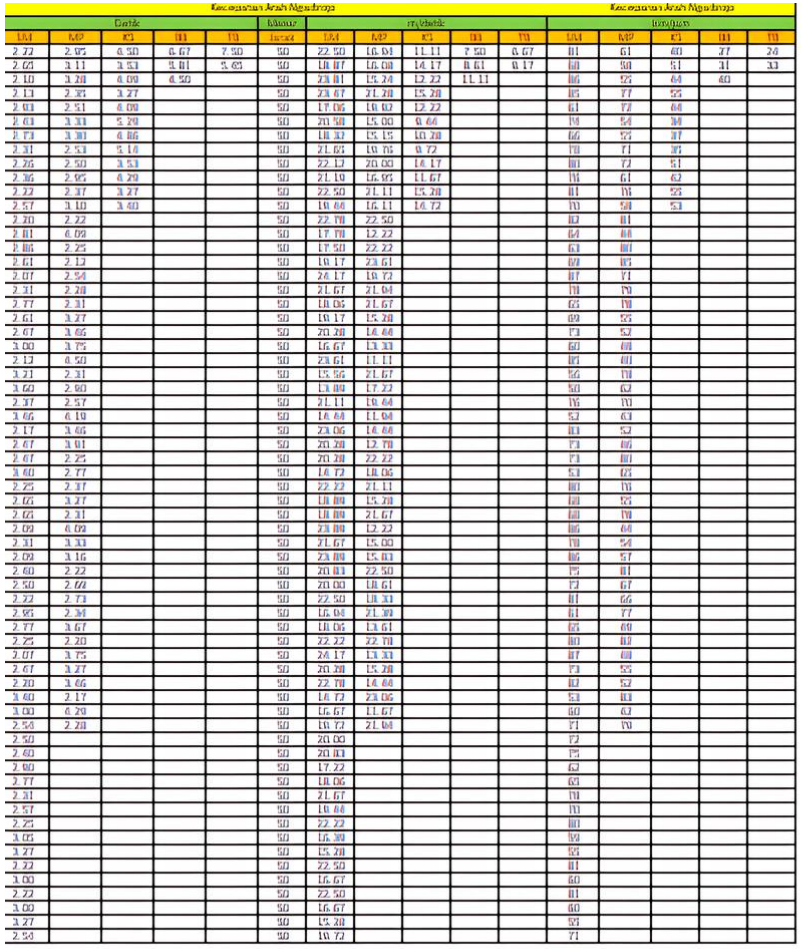

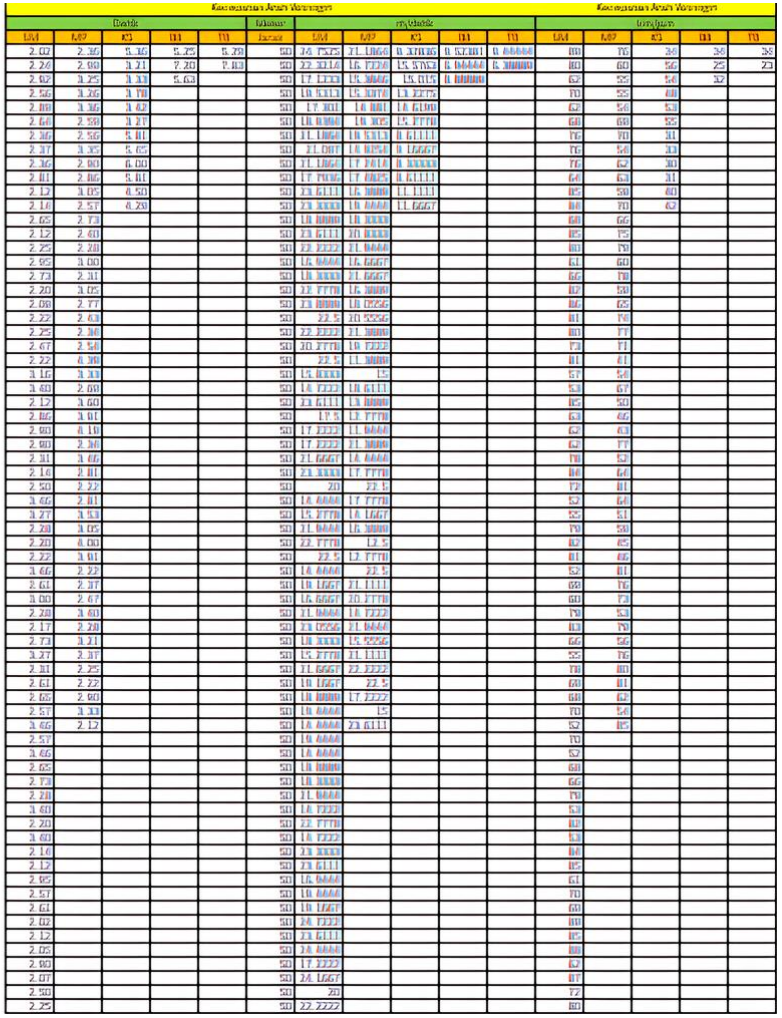

Lampiran Traffic Counting

TIPE : 4/2 TT

Jam	Periode	Jl. Diponegoro															
		Arah Ngadirojo						Total		Arah Wonogiri						Total	
		SM	MP	KS	BB	TB	KTB			SM	MP	KS	BB	TB	KTB		
06.00 - 07.00	06.00 - 06.15	386	123	9	2	2	0	522		366	116	12	1	2	0	497	
	06.15 - 06.30	410	132	8	3	0	1	553		452	122	15	2	1		592	
	06.30 - 06.45	439	140	10	2	1	0	592		481	126	18	1	2	0	628	
	06.45 - 07.00	395	146	2	4	2	0	549	2216	379	139	14	3	4	1	539	2256
07.00 - 08.00	07.00 - 07.15	371	103	12	2	1	1	489		332	149	10	4	0	1	495	
	07.15 - 07.30	367	97	7	3	0	0	474		321	163	11	6	3	0	504	
	07.30 - 07.45	351	120	8	5	0	2	484		304	142	12	3	1	0	462	
	07.45 - 08.00	316	92	13	4	2	0	427	1874	268	138	20	2	0	0	428	1889
08.00 - 09.00	08.00 - 08.15	280	134	10	1	0	1	425		281	140	21	5	2	1	449	
	08.15 - 08.30	264	121	10	5	2	0	402		256	112	11	3	0	0	382	
	08.30 - 08.45	241	107	7	3	1	0	359		259	121	15	0	2	0	397	
	08.45 - 09.00	216	112	8	0	4	3	340	1526	226	109	20	6	1	3	362	1590
09.00 - 10.00	09.00 - 09.15	175	96	13	3	2	0	289		247	123	17	2	5	0	394	
	09.15 - 09.30	168	106	7	5	3	0	289		236	102	11	1	3	1	353	
	09.30 - 09.45	188	89	11	2	4	0	294		249	115	11	3	2	0	380	
	09.45 - 10.00	194	82	9	4	0	0	289	1161	241	110	20	0	0	0	371	1498
10.00 - 11.00	10.00 - 10.15	166	86	13	0	1	0	266		243	123	12	1	4	2	383	
	10.15 - 10.30	206	94	6	2	0	0	308		260	113	9	2	2	1	386	
	10.30 - 10.45	248	96	13	3	0	0	360		284	113	13	1	4	0	415	
	10.45 - 11.00	272	105	8	4	2	0	391	1325	317	130	12	2	3	1	464	1648
11.00 - 12.00	11.00 - 11.15	230	103	5	4	1	1	343		335	141	10	1	1	0	488	
	11.15 - 11.30	270	100	11	4	0	2	385		334	128	13	0	0	0	475	
	11.30 - 11.45	267	110	10	4	1	0	392		321	130	9	1	2	0	463	
	11.45 - 12.00	283	125	3	2	0	0	413	1533	331	113	13	1	1	2	459	1885
12.00 - 13.00	12.00 - 12.15	324	118	12	1	5	1	460		314	130	15	9	0	0	468	
	12.15 - 12.30	320	103	11	3	2	1	439		377	131	12	2	0	3	522	
	12.30 - 12.45	282	114	7	4	4	2	411		358	114	13	1	3	1	489	
	12.45 - 13.00	278	126	9	5	2	3	420	1730	329	100	11	6	1	2	447	1926
13.00 - 14.00	13.00 - 13.15	271	94	10	3	4	0	382		287	109	5	1	2	1	404	
	13.15 - 13.30	256	97	5	2	2	4	362		304	107	8	3	1	0	423	
	13.30 - 13.45	258	114	4	3	0	0	379		301	118	3	8	0	2	430	
	13.45 - 14.00	263	127	7	0	0	3	397	1520	375	124	6	9	2	1	516	1773
14.00 - 15.00	14.00 - 14.15	265	140	2	2	0	1	409		280	127	8	1	3	3	419	
	14.15 - 14.30	274	148	3	5	1	0	431		278	134	4	0	1	0	417	
	14.30 - 14.45	251	142	5	2	0	0	400		263	149	8	9	2	1	431	
	14.45 - 15.00	262	103	13	1	0	2	379	1619	291	166	3	4	0	0	464	1731
15.00 - 16.00	15.00 - 15.15	260	120	4	2	1	0	387		284	142	12	1	4	0	443	
	15.15 - 15.30	270	112	9	4	0	0	395		245	128	15	2	6	2	396	
	15.30 - 15.45	251	125	9	0	3	0	388		272	132	12	2	0	0	418	
	15.45 - 16.00	272	142	7	4	2	1	427	1597	277	142	11	4	2	0	436	1693
16.00 - 17.00	16.00 - 16.15	355	137	9	2	1	3	504		342	151	15	2	3	1	513	
	16.15 - 16.30	386	145	12	3	0	1	546		371	162	14	0	2	0	549	
	16.30 - 16.45	392	148	6	1	3	1	550		380	173	14	1	3	2	571	
	16.45 - 17.00	347	140	8	5	0	0	500	2100	346	142	9	1	0	2	498	2131
17.00 - 18.00	17.00 - 17.15	214	134	7	1	0	1	356		312	103	13	0	0	0	428	
	17.15 - 17.30	209	121	3	2	1	0	336		271	179	13	2	1	0	466	
	17.30 - 17.45	204	117	6	2	1	0	330		249	160	9	0	1	3	419	
	17.45 - 18.00	206	106	9	1	4	1	326	1348	233	147	8	2	1	0	391	1704
TOTAL		13373	5592	390	129	65	36	19549		14662	6288	570	121	83	37	21724	

Lampiran Volume Keluar-Masuk SPBU Pokoh

Masuk							Keluar						
Waktu	Arah	MC	LV	HV	Total		Waktu	Arah	MC	LV	HV	Total	
06.00-06.15	↖	32	2	2	36		06.00-06.15	↖	31	4	3	38	
	↗	20	2	2	24	60		↗	9	2	3	14	
06.15-16.30	↖	31	11	7	49		06.15-16.30	↖	32	9	3	44	
	↗	13	4	2	19	68		↗	11	5	4	20	
06.30-06.45	↖	34	8	3	45		06.30-06.45	↖	28	7	2	37	
	↗	17	3	2	22	67		↗	10	3	3	16	
06.45-07.00	↖	31	7	3	41		06.45-07.00	↖	16	11	5	32	
	↗	21	4	1	26	67		↗	8	5	1	14	
12.00-12.15	↖	32	8	1	41		12.00-12.15	↖	27	11	0	38	
	↗	20	3	3	26	67		↗	10	5	4	19	
12.15-12.30	↖	30	10	3	43		12.15-12.30	↖	32	7	1	40	
	↗	12	4	6	22	65		↗	8	3	6	17	
12.30-12.45	↖	33	9	3	45		12.30-12.45	↖	23	12	1	36	
	↗	15	3	4	22	67		↗	12	3	4	19	
12.45-13.00	↖	27	11	2	40		12.45-13.00	↖	31	11	2	44	
	↗	12	4	3	19	59		↗	12	2	1	15	
16.00-16.15	↖	40	8	1	49		16.00-16.15	↖	30	9	3	42	
	↗	18	3	4	25	74		↗	13	4	2	19	
16.15-16.30	↖	37	9	2	48		16.15-16.30	↖	38	11	3	52	
	↗	22	5	1	28	76		↗	12	5	2	19	
16.30-16.45	↖	52	12	3	67		16.30-16.45	↖	56	10	1	67	
	↗	24	3	2	29	96		↗	17	7	2	26	
16.45-17.00	↖	65	16	1	82		16.45-17.00	↖	60	15	2	77	
	↗	30	4	1	35	117		↗	15	3	2	20	

Lampiran Volume Simpang Tak Bersinyal

Jalan Diponegoro				
Waktu	Arah	Barat		
		MC	LV	HV
06.00-06.15	↑	310	90	15
	↖	19	3	0
	↗	11	5	1
06.15-16.30	↑	425	107	12
	↖	12	5	0
	↗	9	2	0
16.30-16.45	↑	447	116	18
	↖	12	4	0
	↗	8	5	1
06.45-07.00	↑	392	107	17
	↖	11	7	0
	↗	8	3	1
12.00-12.15	↑	213	66	15
	↖	9	1	0
	↗	8	3	0
12.15-12.30	↑	193	70	18
	↖	11	4	0
	↗	8	1	0
12.30-12.45	↑	179	68	17
	↖	5	1	0
	↗	8	5	2
12.45-13.00	↑	156	57	12
	↖	4	1	0
	↗	3	1	0
16.00-16.15	↑	418	94	19
	↖	12	2	0
	↗	13	1	0
16.15-16.30	↑	330	75	19
	↖	15	2	0
	↗	14	2	0
16.30-16.45	↑	293	70	19
	↖	14	3	0
	↗	13	1	0
16.45-17.00	↑	255	64	20
	↖	11	3	0
	↗	13	1	0

Jalan Diponegoro				
Waktu	Arah	Timur		
		MC	LV	HV
06.00-06.15	↑	323	31	12
	↖	12	5	0
	↗	10	4	0
06.15-16.30	↑	347	33	8
	↖	15	8	0
	↗	10	6	0
16.30-16.45	↑	313	39	10
	↖	14	5	0
	↗	10	5	0
06.45-07.00	↑	396	36	11
	↖	13	5	0
	↗	11	3	0
12.00-12.15	↑	106	34	6
	↖	5	1	0
	↗	11	1	0
12.15-12.30	↑	96	36	8
	↖	8	1	0
	↗	7	2	0
12.30-12.45	↑	89	32	5
	↖	4	4	0
	↗	7	2	0
12.45-13.00	↑	80	31	6
	↖	7	2	0
	↗	9	2	0
16.00-16.15	↑	385	103	17
	↖	15	1	1
	↗	11	2	3
16.15-16.30	↑	262	105	16
	↖	13	2	0
	↗	13	2	1
16.30-16.45	↑	146	108	20
	↖	11	1	3
	↗	10	3	4
16.45-17.00	↑	230	96	16
	↖	10	1	3
	↗	12	3	4

Jalan Cempaka III				
Waktu	Arah	Selatan		
		MC	LV	HV
06.00-06.15	↑	18	2	0
	↖	52	2	0
	↗	11	18	0
06.15-16.30	↑	19	3	0
	↖	48	1	0
	↗	11	21	0
16.30-16.45	↑	10	2	0
	↖	41	3	0
	↗	17	21	0
06.45-07.00	↑	22	4	0
	↖	50	1	0
	↗	12	21	0
12.00-12.15	↑	2	1	0
	↖	23	5	0
	↗	12	5	0
12.15-12.30	↑	11	2	0
	↖	21	2	0
	↗	14	5	0
12.30-12.45	↑	11	1	0
	↖	23	4	0
	↗	12	7	0
12.45-13.00	↑	12	1	0
	↖	21	4	0
	↗	22	6	0
16.00-16.15	↑	12	1	0
	↖	53	3	0
	↗	13	18	0
16.15-16.30	↑	12	2	0
	↖	44	5	0
	↗	14	15	0
16.30-16.45	↑	11	2	0
	↖	34	12	0
	↗	11	11	0
16.45-17.00	↑	13	3	0
	↖	42	10	0
	↗	12	21	0

Jalan Anggrek II				
Waktu	Arah	Utara		
		MC	LV	HV
06.00-06.15	↑	2	1	0
	↖	20	8	0
	↗	11	9	0
06.15-16.30	↑	3	2	0
	↖	18	8	0
	↗	6	12	0
16.30-16.45	↑	3	3	0
	↖	18	8	0
	↗	9	12	0
06.45-07.00	↑	3	3	0
	↖	20	3	0
	↗	12	11	0
12.00-12.15	↑	2	4	0
	↖	12	10	0
	↗	10	7	0
12.15-12.30	↑	5	3	0
	↖	12	6	0
	↗	13	8	0
12.30-12.45	↑	6	6	0
	↖	17	8	0
	↗	12	6	0
12.45-13.00	↑	3	1	0
	↖	12	9	0
	↗	8	8	0
16.00-16.15	↑	7	3	0
	↖	28	11	0
	↗	12	8	0
16.15-16.30	↑	4	3	0
	↖	22	8	0
	↗	21	8	0
16.30-16.45	↑	4	2	0
	↖	19	9	0
	↗	21	8	0
16.45-17.00	↑	5	2	0
	↖	20	7	0
	↗	21	8	0

Lampiran Data Perlengkapan Jalan

FORMULIR SURVEI PERLENGKAPAN JALAN

No.	Daftar Periksa	Arah Timur	Arah Wonogiri	Keterangan
1	Rambu Lalu Lintas			
	a. Rambu Peringatan	1	--	Peringatan Jalan Menanjak
	b. Rambu Petunjuk	2	-	1. Petunjuk Lokasi SPBU 2. Petunjuk Lokasi Masjid
	c. Rambu Perintah	-	-	
	d. Rambu Larangan	-	-	
2	Marka Jalan	6		1. Garis Utuh Tepi Jalan (2) 2. Garis Putus-Putus Pemisah Jalur 3. Garis Putus Putus Pemisah Lajur (2) 4. Zebracross
3	Paku Jalan	-	-	
4	PJU	-	6	Konvensional Lengan Tunggal
5	APILL	-	-	
6	Alat Pembatas Kecepatan			
	a. Speed Bump	-	-	
	b. Speed Humb	-	-	
	c. Speed Table	-	-	
7	Alat Pembatas Tinggi Dan Lebar Kendaraan	-	-	
8	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan			
	a. Guadrail	-	-	
	b. Cermin tikungan	-	-	
	c. Patok lalu lintas	-	-	
	d. Pita penggaduh	-	-	
	e. Alat pembatas kecepatan	-	-	

Lampiran Data Geometrik Jalan

FORMULIR SURVEI GEOMETRIK JALAN

No	Daftar Periksa	Arah Timur	Arah Wonogiri	Keterangan
1	Jenis Perkerasan	Fleksibel (Aspal)	Fleksibel (Aspal)	=
2	Lebar Jalur (m)	5,5	5,5	-
3	Lebar Lajur (m)	3,2 dan 2,3	3,2 dan 2,3	4/2 TT
4	Lebar Trotoar (m)	2	2	-
5	Lebar Bahu Jalan (m)	0,5	0,5	-
6	Lebar Drainase (m)	1,2	1,2	Drainase Tertutup
7	Kemiringan Jalan (%)	2	2	-
8	Kemiringan Bahu Jalan (%)	4	4	-
9	Hambatan Samping	Sedang	Sedang	-
10	Jarak Pandang Henti (m)	98,88	98,88	-
11	Jarak Pandang Mendahului (m)	492,5	492,5	-
12	Radius Putar (m)	5,5	5,5	-
13	Akses Persil	1	2Z	SPBU dan Simpang

Lampiran dokumentasi kegiatan